

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年3月	TKG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7058999
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
517.485km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,250 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	○	HID フォグ付き、レンズ濁り
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左右サイドミラーキャップ欠損、左ミラーカバー擦れ
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎							
ミッション			電格ミラー			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	○	クラッチ臭い、滑り無し	タコグラフ	○	点検不可 デジタルコ、『SDカードをセットしてください』の表示	パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
上物仕様			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
			床材質	/	木材	異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	




特記事項 エンジンキー1本、ラジエーター交換済み (R4/7 495.319km時にいすゞにて交換)
記録簿 有 (H28/3~R5/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
2	1	3	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	-	-		スペア	-	-	-

素材: スチール 備考: スペアタイヤ欠損

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	D-MWCMSGOR306400B 「W6DP194」	平成26年3月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、引出しフック5対、右側工具箱、左サイドバンパー・ズレ、庫内前方床腐食			
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D3465」	平成26年3月
【備考】 昇降能力1000kg、全長1580mm、全幅2310mm、有効幅2180mm、キャストーストッパーまで1230mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

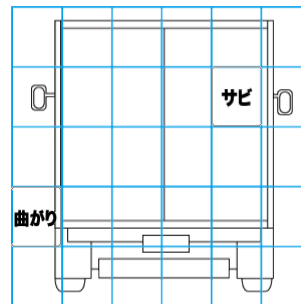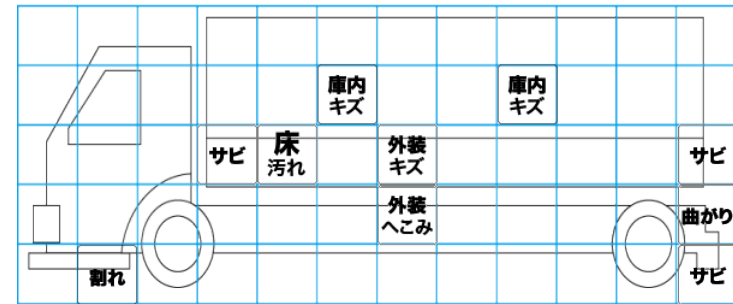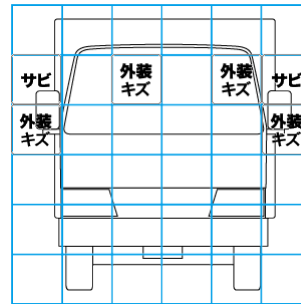

【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	