

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年12月	TRG-NLR85AN	ドライバン	NLR85-7027072
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
50,000km	150PS/110KW	M/T 5速	パキュム	長: 4,470 mm 幅: 1,770 mm 高: 2,140 mm 門高: 2,090 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン フォグ付き
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 オイルパン ノズルシール、にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	アンダーミラーステー 付け根曲り及びサビ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	グリップ付き
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー2本、ボデーキー2本、メッキフロントバンパー





記録簿 有 (H30/12~R5/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
10	10	9	10	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		195/75R15	—

素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DX279」	平成28年
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、渡し板、リヤ観音90度ストッパー、左スライド式サイドドア、庫内床壁キズ有り、壁破れ有り、床板コンパネ張り、庫内前側角コーキング補修(左右共、キャブコーションに写真添付)			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1001D-B3MRA 「16T110270N」	平成28年11月
【備考】 最大昇降荷重1000kg、全長1210mm、全幅1830mm、有効幅1710mm、キャスターストッパー迄990mm、庫内リモコン、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

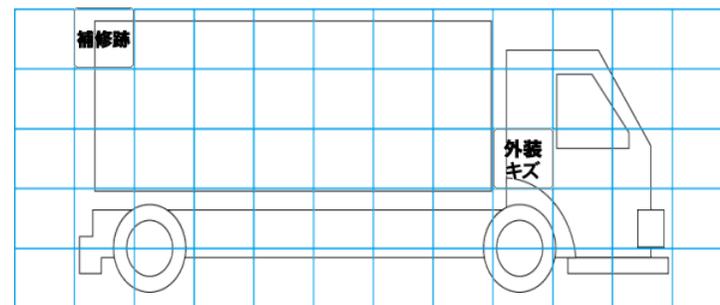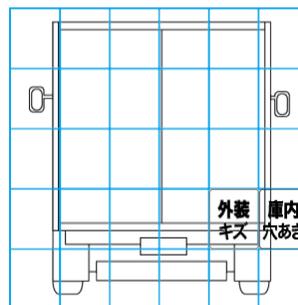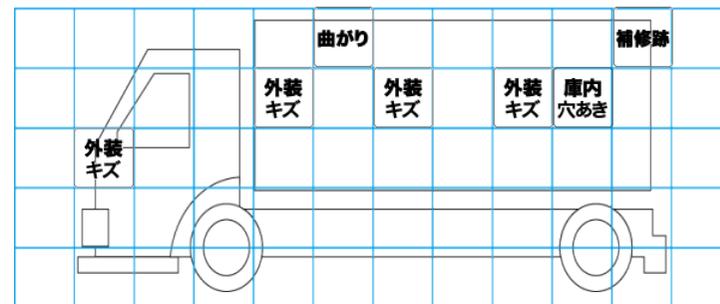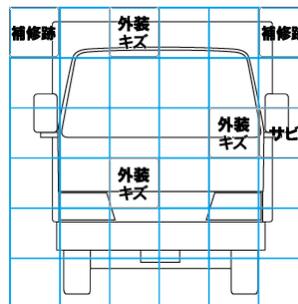

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----