

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年12月	TKG-FD9JLAA	冷凍パン	FD9JLA-20546
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
71,566km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,150 mm 幅: 2,210 mm 高: 1,960 mm 門高: 1,950 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID Fog付き
オイル漏れ	○	インタークーラーホース にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカ	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ 縞板	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー2本





記録簿 有 (R2/11、R4/11~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	10	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	9	—		スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール    備考: スペアタイヤ以外スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルーフ	GFF7 「E5E7448」	平成29年11月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、パレティナガイド、水抜き穴4ヶ、エアリブ、左片開きサイドドア、ステンレスリヤフェンダー、断熱材厚み確認リヤ100mmサイド100mm、左側工具箱、庫内小傷有り			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	菱重	TDJS60A-L2 「726800393BL」	平成27年
【備考】ファン付き簡易中仕切り2室用冷凍機、-30℃及び-5℃設定、中仕切り装備無し、スタンバイコード付き、1時間運転24.5℃→3.5℃確認			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3XRA2 「17T108502N」	平成29年10月
【備考】最大昇降荷重1000kg、全長1560mm、全幅2230mm、有効幅2110mm、キャスターストップバー迄1350mm、庫内リモコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

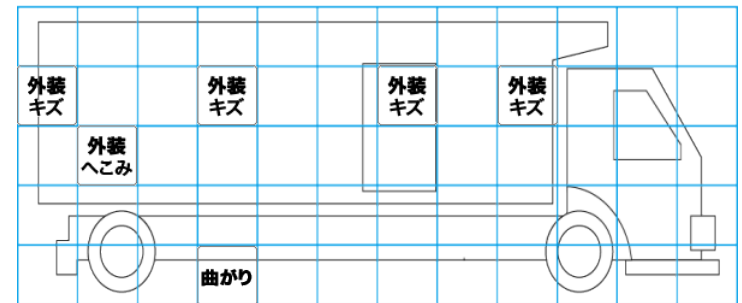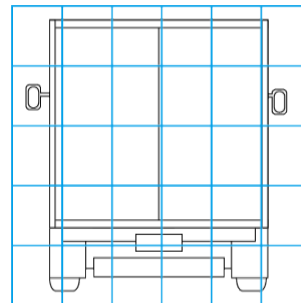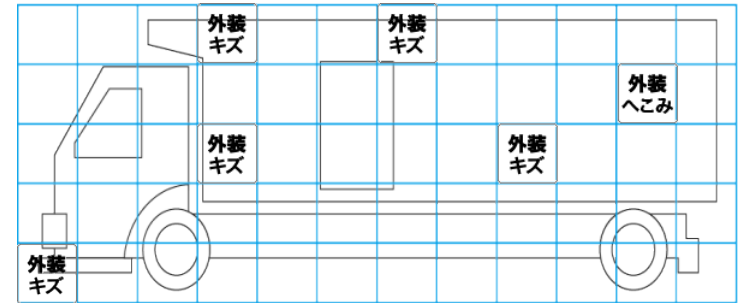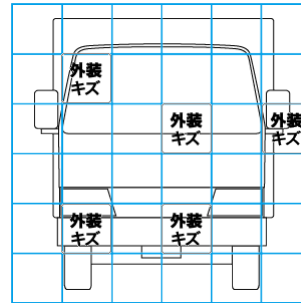

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----