

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年10月	2PG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7122321
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
360,467km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,210 mm 幅: 2,100 mm 高: 2,110 mm 門高: 2,100 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ 左欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ システムフロア	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	○	残量少ない				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ、インパネポケット欠品、フロントバンパー・左右フェンダーパネル塗装あり
 マーカー・車高灯不灯（スイッチ無し）
 エンジンキー1本（スペア無し）。





記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	5	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	4	—		スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F181209」	平成29年10月
【備考】 断熱材: サイド75mm リヤ70mm、ラッシングレール2段、水抜き穴2対、庫内灯3ヶ、90度ストッパー付 右門口下側亀裂あり、左前キャストング割れ(補修跡)、ボデー右後方穴あき、庫内左右下側内張り穴あき、右観音扉塗装あり。			
冷凍機/直結	東プレ	XV42LOC-U 「F181209」	平成29年10月
【備考】 -30℃設定 +18.0℃ → -4.0℃ (1h) 確認。加温付。稼働時間6325h。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「20T048752N」	令和 2年
【備考】 PG寸法: 全長1575mm全幅2190mm有効長1375mm有効幅2115mm、庫内リモコン付、最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

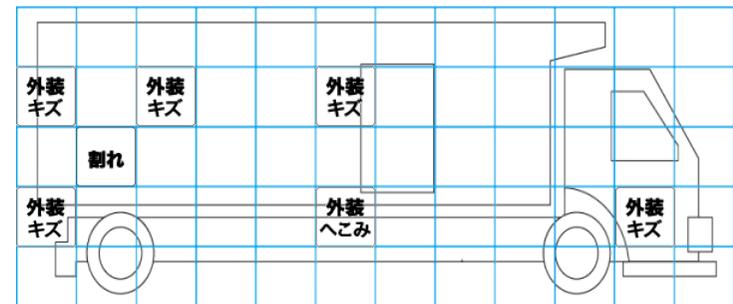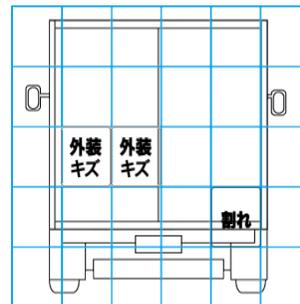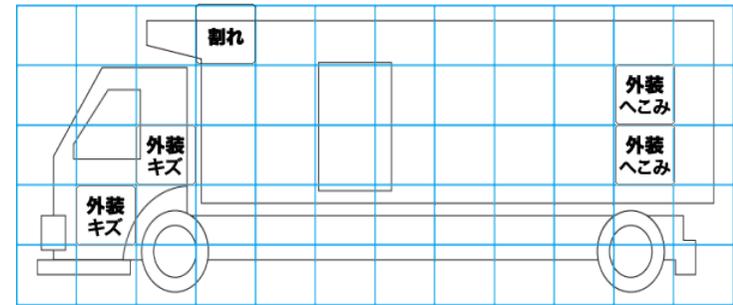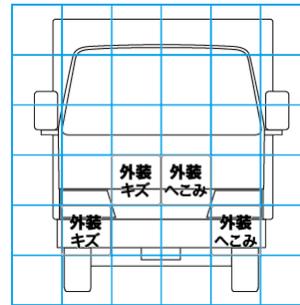

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----