

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-12518
走行	馬力	シフト		ブレーキ
908.666km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア
		ボディ内寸		
		長: 9,660 mm 幅: 2,380 mm		
		高: 2,670 mm 門高: 2,580 mm		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 スターター
オイル混入	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	フォグ付き
オイル漏れ	○	インタークーラーホース エアドライヤオイルキ ャッチタンク廻り、に じみ	P/W(運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(助手席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
排気	◎		オーディオ	○	アンテナ欠損	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
ターボ	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		ETC	/		パワステ	○	ギヤボックスオイル にじみ
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

**特記事項** エンジンキー2本、燃料タンクキー4本、ボデーキー2本(シリンダ固着)、フロントバンパー右コーナープロテクター欠損、右ステップメ  
クラカバー欠損、マフラーヒートパネル曲り




**記録簿** 有 (R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	5	1	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	5	—		スベア	245/70R19.5	—	

素材: スチール 備考: 3軸目左内外再生スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HF WXG-LEABQ2 「2KZ7991-03」	平成27年3月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、引出しフック9対、庫内破れキズ有り、ステンレスフェンダー、右側樹脂工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

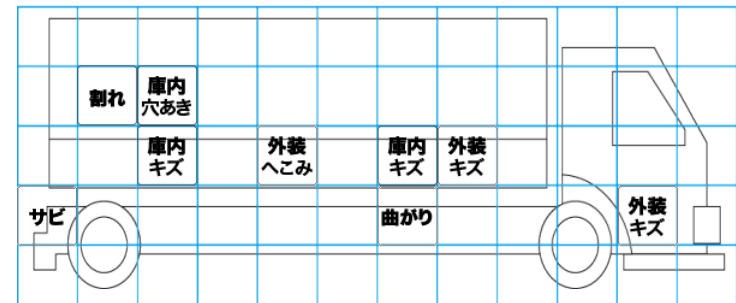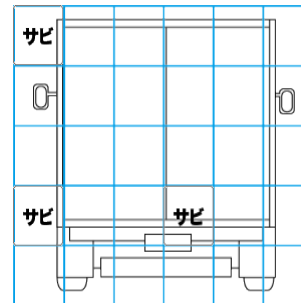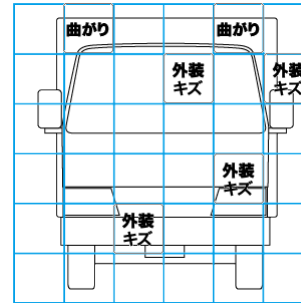

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ