

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年3月	TPG-FEB80	平ボディ	FEB80-572222
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
89,227km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 4,340 mm 幅: 2,080 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎			○	カバー破れ
オイル漏れ	○	サブライポンプ、インタークーラーホースフロントカバー廻り、にじみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン フォグ付き
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ウィンカー	○	左前キズ
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	カバー擦れ、アンダーミラー欠損
排気	◎		異常ランプ	○	SAM表示あり、右ブレーキ不灯			
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、ルーフキャリア付き、フロント左フェンダー割れ及び曲り
 記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			215/70R17.5	215/70R17.5		
-	-			-	-		
7	8	8	7	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	9	-		スペア	215/70R17.5	-	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	HE5B 512R 「0513」	令和 1年3月
【備考】 ロープフック左右11対後ろ3ヶ、サイコラック、左側工具箱2ヶ、床面穴空き、コンパナ補修有り、左セイコラック破損、左サイトバンパー曲り、大工具箱蝶番破損			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

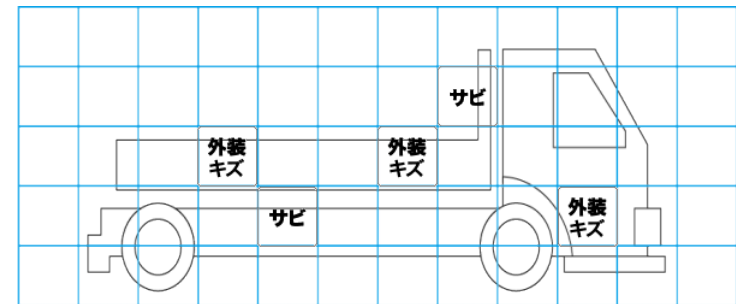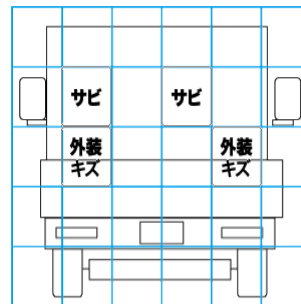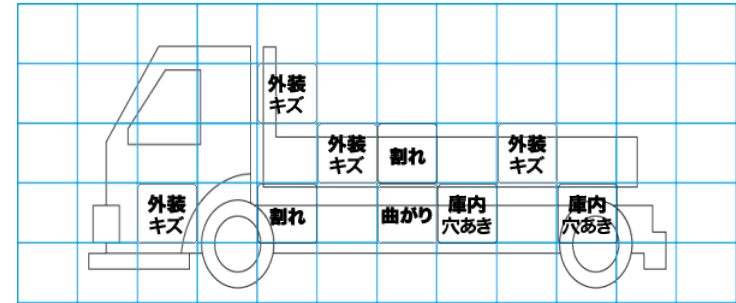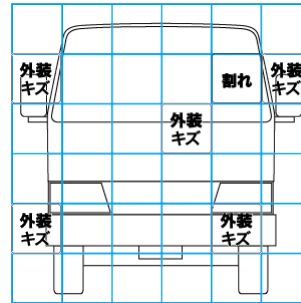

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ