

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年5月	2KG-FK62FZ	アルミ平	FK62FZ-600509
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
339,303km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,200 mm 幅: 2,350 mm 高: 680 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	△	後: 右割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	上物仕様		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	○	スチール ブラケット曲がり、タンクヘコミ。
ギア抜け	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。エア漏れ有り。  
キャブ上部シートデッキ付。  
エンジンキー3本、キーレスリモコン1個。  
**記録簿** 有 (R2/11、R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
-	-			-	-		
12	11	11	12	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア			11	スペア		265/70R19.5	-

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ		
【備考】 マルカンフック8対。スタンション穴3ヶ。スタンション3本付。リヤアオリ高さ590mm。コーションプレート欠けあり、番号読めず。アオリ内側ヘコミ、キズ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

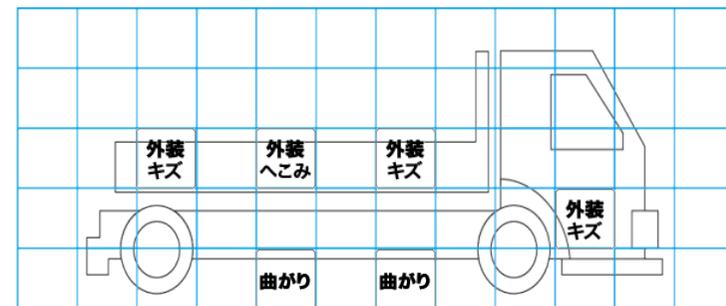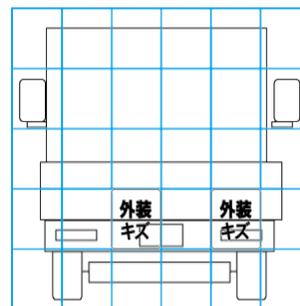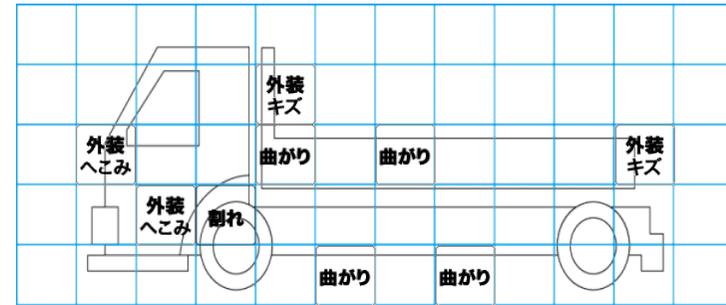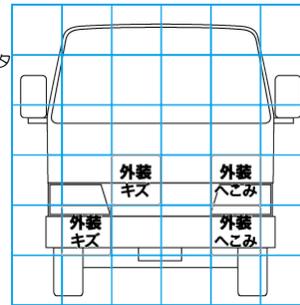

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ