

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年10月	TKG-FC9JKAA	冷凍パン	FC9JKA-18327
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
265,003km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,300 mm 幅: 2,160 mm 高: 2,150 mm 門高: 2,100 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴、 汚れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ システムフロア	点検項目	結果	状態
異音	○	アイドリング時カタカタ音				異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。メーターパネル割れ。シフトレバーシフト側ガタあり。助手席灰皿蓋割れ欠品。R3 3/1 153517km時クラッチオーバーホール済(記録簿あり)。エンジンキー3本。





記録簿 有 (H29/9、R1/10~R3/10、R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
3	3	4	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	11	-		スペア	225/80R17.5	-	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCKA-FKAFDN	平成27年
【備考】 断熱材: サイド50mm リヤ50mm。ラッシングレール2段。水抜き穴前方1対。90度ストッパー (取付部ガタ)。庫内灯4ケ。左右観音扉内側穴あき。リヤ台枠凹み。			
冷凍機/直結	デンソー	DS4JLN-P4J「9S」	平成27年
【備考】 -32℃設定 +29.0℃ → +2.0℃ (1h) 確認。稼働時間 7693h。			
跳ね上げゲート	新明和工業	TRAM10-1455「S60806338」	平成27年
【備考】 PG寸法: 全長1555mm 全幅: 2220mm 有効長: 1310mm 有効幅: 2090mm 庫内リモコン欠品 最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

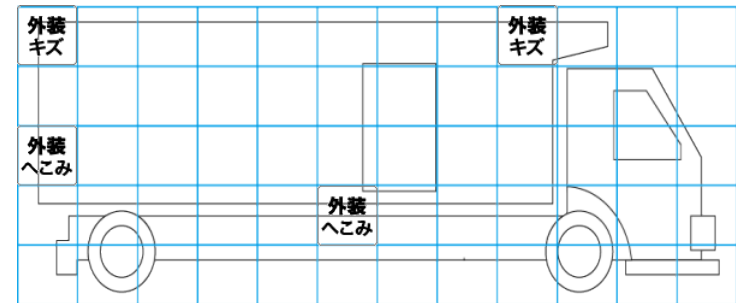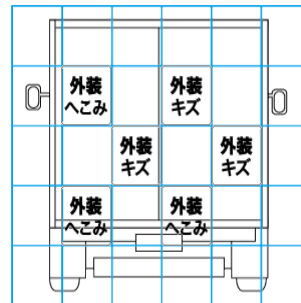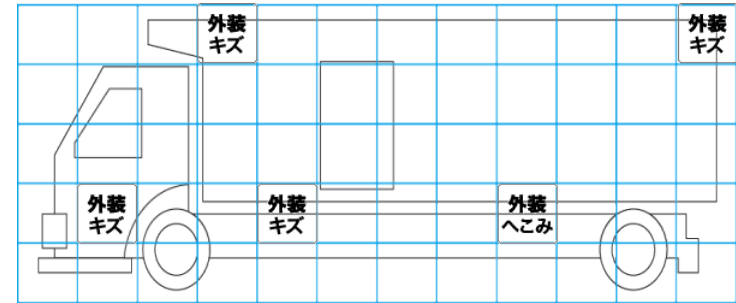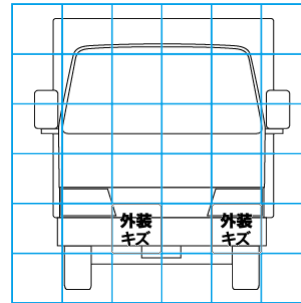

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----