

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年10月	TKG-FC9JKAA	冷凍パン	FC9JKA-16386
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
336,849km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長:6,300 mm 幅:2,150 mm 高:2,160 mm 門高:2,100 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	後:右割れ
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠品	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ システムフロア	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブルーフ凹み。フォグ左右不灯。
 エンジンキー1本、ボディキー1本。
 記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
6	6	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	10	-		スペア	225/80R17.5	-	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCKA-FKAFDN 「4KZ0124」	平成26年
【備考】断熱材: サイド40mm/リヤ40mm、ラッシングレール2段、90度ストップバー、庫内灯4ヶ、水抜き穴前方1列、右観音扉補修跡、左右サイドバンパー曲がり。			
冷凍機/直結	デンソー	SS4JLN-P4J	平成26年
【備考】-32℃設定 +28.0℃ → +9.5℃ (1h) 確認。 稼働時間7057h。			
格納ゲート	新明和工業	TRAK10-6475D 「S50903784」	平成26年
【備考】PG寸法: 全長1550mm,全幅2180mm,有効長1385mm,有効幅2115mm。最大荷重1000kg 庫内リモコン付(作動不良)。右バンパー部割れ。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

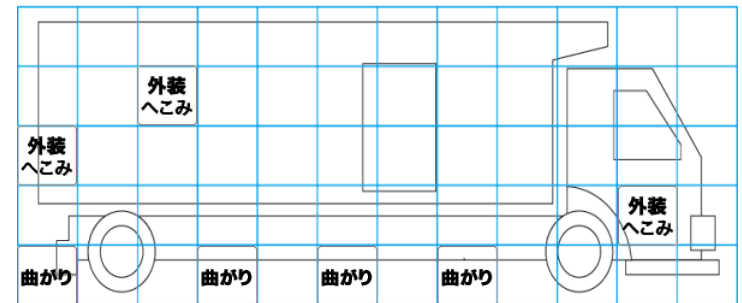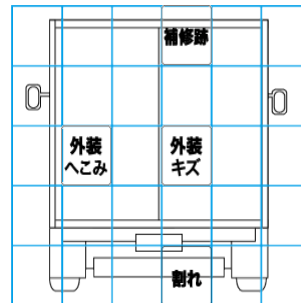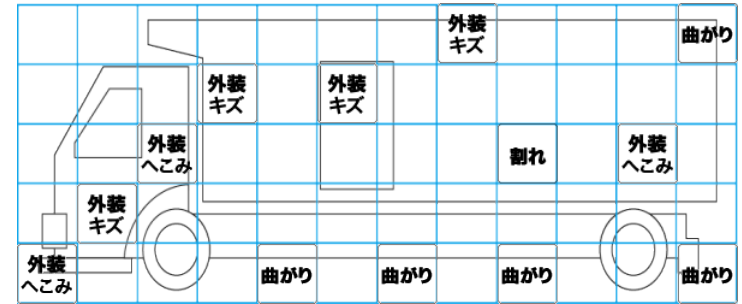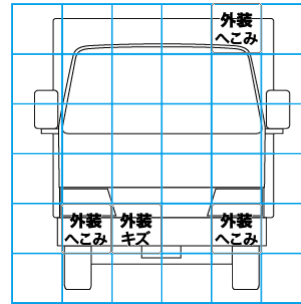

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ