

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年7月	TPG-FBA00	平ボディ	FBA00-570309
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
166.113km	110PS/81KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 3,110 mm 幅: 1,590 mm 高: 2,340 mm 門高: 2,040 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	ハロゲン 右ボディ割れ水混入
オイル漏れ	○	サブライポンプ取付済み	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	アンダーミラー取付割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。まん中シート背もたれ欠品(要取付)。フロントパネル凹み(インナーパネルも押されてる)。フロントグリル割れ フロントバンパー凹み。キャブルーフ凹み。助手席シート穴あき。エンジンキー1本(スベア無し)。
記録簿 有(H31/1~R6/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			-	-		
-	-			-	-		
5	5	5	5	-	-		
-	-	-	-	-	-		
スベア		7	-	スベア		-	-

素材: スチール 備考: 全タイヤサイズ(スベア含む) 185/75R15

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	パブコ	「BA15 1555」	平成30年
【備考】 幌シート穴あき補修跡。左バーチカルロック曲がり。幌シート看板消しペイント。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

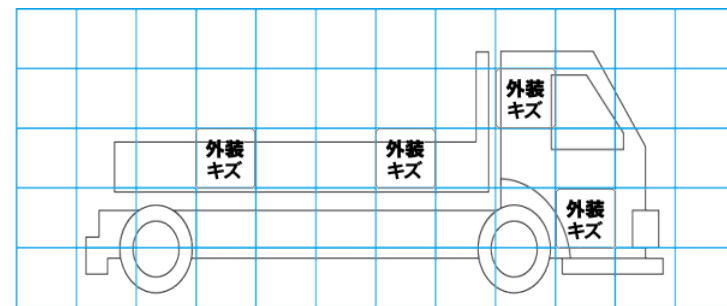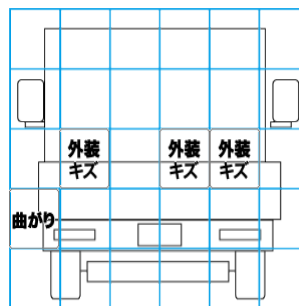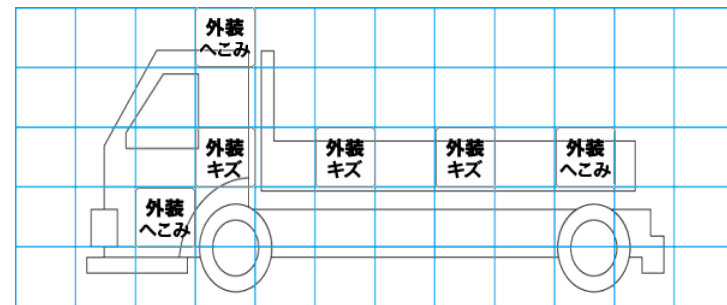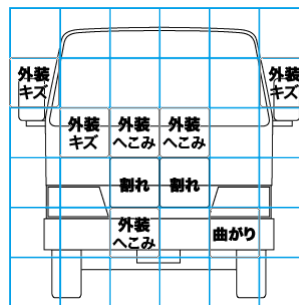

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ