

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年6月	TKG-FEB90	アルミウイング	FEB90-501505
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
393,202km	175PS/129KW	A/T デュオニク 6速	ハキューム	長: 4,660 mm 幅: 2,070 mm 高: 2,100 mm 門高: 2,000 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎			○	擦れ テープ補修
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 インタークーラーホース にじみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	○	リンクカタ有り
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ
排気	◎		異常ランプ	△	E/Gシステム ナビ付き			
マフラー	◎		オーディオ	△	ナビ及びオーディオ作 動せず			
ターボ	○	オイルにじみ						
冷却水吹返	◎							
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
クラッチ	/		ETC	◎	標準	パワステ	○	ポンプ高圧ホース、に じみ
異音	◎		タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
			床材質	/	鉄板			
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	◎							





特記事項 エンジンキー1本、風防塗装剥げ有り
記録簿 有 (R5/2~R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	11	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			10	スペア		225/80R17.5	—

素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	125W22145 「S30406621」	平成24年5月
【備考】 引き出しフック5対、ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、庫内キズ汚れ有り			
パワーゲート/格納ゲート	パブコ	PRAK10-6464NL 「S30406621」	平成24年5月
【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1270mm、全幅2030mm、有効幅1910mm、キャストストップパ逆1000mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

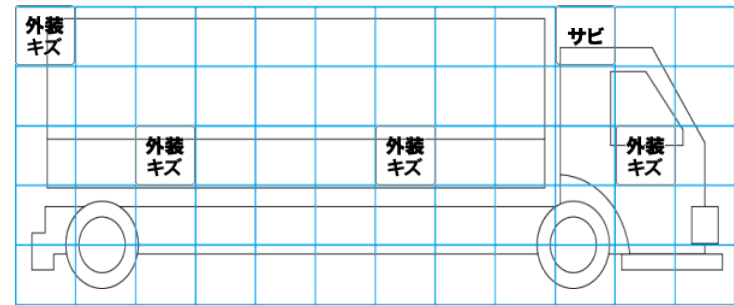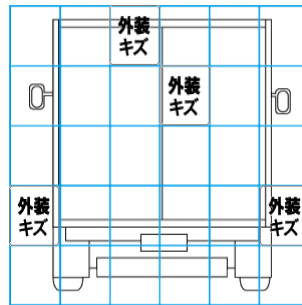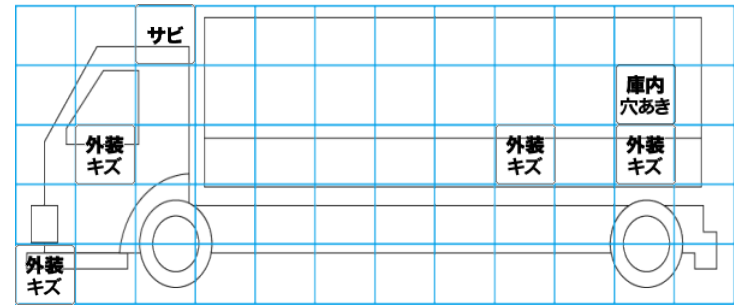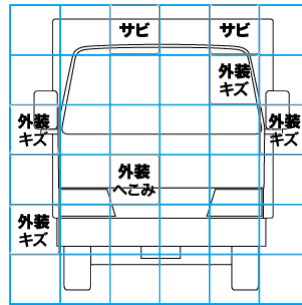

【外装】	【ボデー内】
外装キズ	外装へこみ
うき	曲がり
サビ	補修跡
割れ	庫内キズ
	庫内へこみ
	庫内穴あき
	床汚れ