

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年9月	TKG-MK38L	アルミウイング	JNCLSCOAXHU025777
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
327,798km	215PS/158KW	M/T 6速	エア	長: 6,770 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,430 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 汚れ テープ補修
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーステー錆び、 ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	/		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	○	シャックル摩耗 FサスR側
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 150L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	樹脂板(DIC U パネル)	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー2本、ボディキー2本(シリンダー異物噛み込みの為奥まで挿さらない、現状解錠状態)、燃焼タンクキー2本、天張りシフ
記録簿 有 (H30/6~R6/6)





タイヤ残量			
単位: mm			
5	4		
—	—		
4	3	5	4
—	—	—	—
スペア	0	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	

素材: アルミ 備考: 総輪再生タイヤ、スペアタイヤスタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「2TB7250」	平成29年9月
【備考】引き出しフック5対、ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、ジョロダー3対、庫内キズ有り、アルミサイドバンパー、ステンレスリアフェンダー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

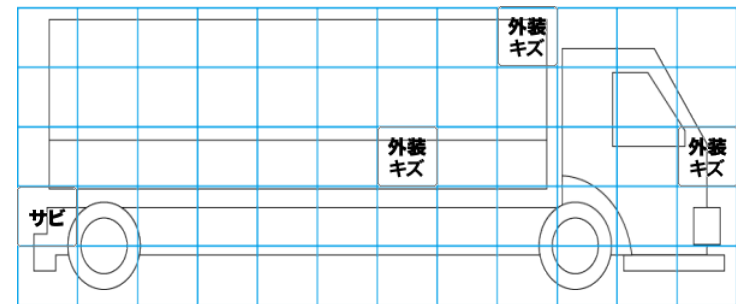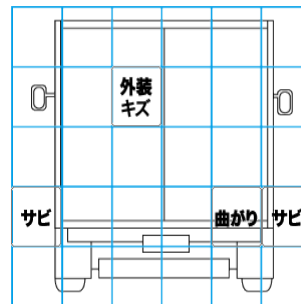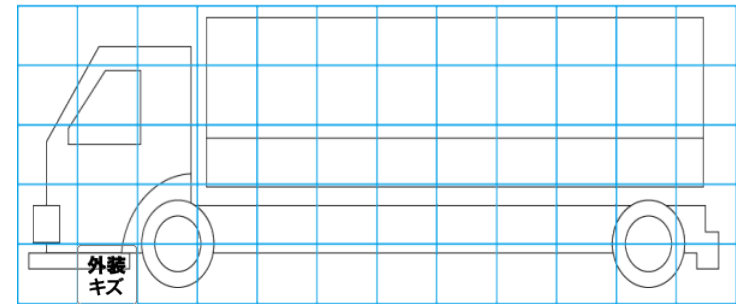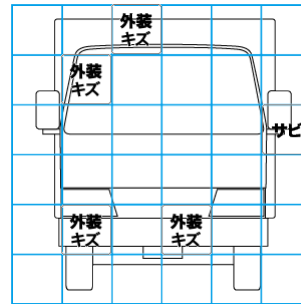

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ