

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年9月	TKG-FC9JJAA	冷凍パン	FC9JJA-12230
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
603.434km	210PS/154KW	M/T 6速	ハキューム	長: 5,840 mm 幅: 2,160 mm 高: 2,100 mm 門高: 2,100 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID 左右レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	○	カラー、不鮮明	リーフサス	○	シャックル摩耗
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。右フォグランプ不灯。  
エンジンキー3本、ボデーキー2本(固着使用不可)、燃料タンクキー2本。  
**記録簿** 有 (H26/12~R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	2	2	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	13	—		スベア	225/80R17.5	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCJA-FLAFDN 「4KZ0099-01」	平成26年
【備考】 断熱材: サイド50mm/リヤ75mm。ラッシングレール2段。水抜き穴前方1対。庫内灯3ヶ。左観音扉内側凹み、穴あき。門口左右下側曲がり。リヤ台枠凹み。			
冷凍機/直結	デンソー	SS42LN-P42	平成26年
【備考】 -32.0℃設定	+15.5℃	→ -8.5℃ (1h) 確認。	稼働時間19611h。
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「14T088111N」	平成26年
【備考】 PG寸法: 全長1570mm全幅2190mm有効長1350mm有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。バンパー部左右曲がり。左シリンダー滲み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

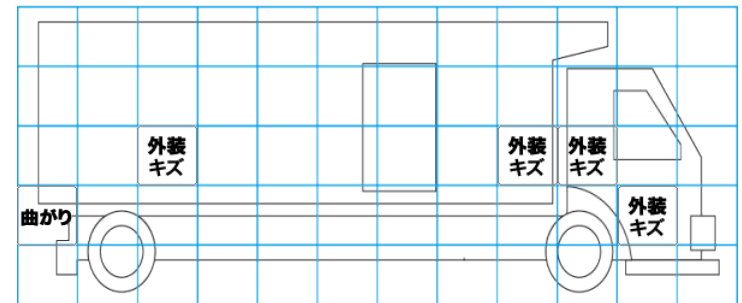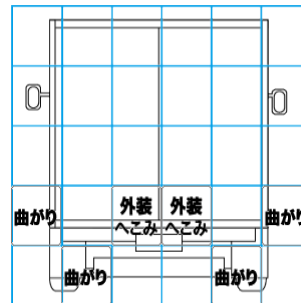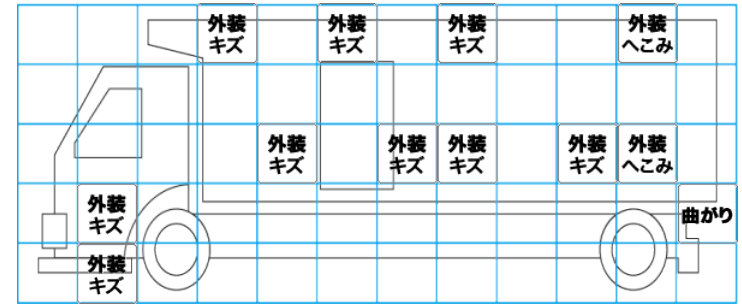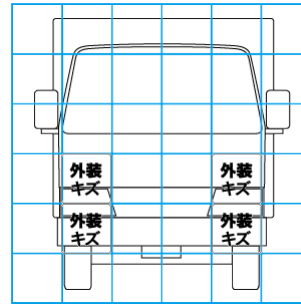

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----