

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年1月	TKG-FC9JKAA	冷凍パン	FC9JKA-17116
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
365,973km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,250 mm 幅: 2,310 mm 高: 2,120 mm 門高: 2,090 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	HID 右レンズ傷
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右キャップ欠品。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。右ドア皿欠品。インハネポケット欠品。
エンジンキー3本、ボデーキー4本。

記録簿 有 (H29/1~R5/1)





タイヤ残量			
単位: mm			
0	8		
-	-		
2	2	5	5
-	-	-	-
スベア	0	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スベア		225/80R17.5	-

素材: スチール 備考: リヤ4本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCKA-FKAFDN 「4KZ0207」	平成27年
冷凍機/直結	菱重	TDJS40A-L2 「461400493BL」	平成27年
【備考】 断熱材: サイド50mm リヤ50mm。ラッシングレール2段、ジョロダーレール4列、水抜き穴2対、庫内灯4ケ(1ケ不灯)、左サイド扉片開き式、90度ストッパー曲がり部品欠品(使用不可)、庫内右バルティナガイド(外れ・ガタ)、左観音扉内凹み穴あき、右観音扉外側下モール外れ、リヤ台枠凹み、リヤステップ曲がり。			
【備考】 -5℃設定、+18.0℃ → +2.5℃ (1h) 確認。 稼働時間1427h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

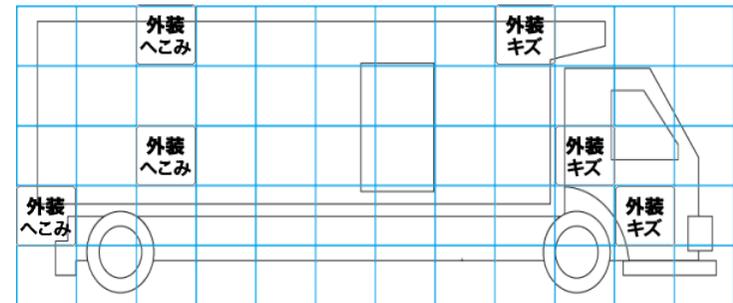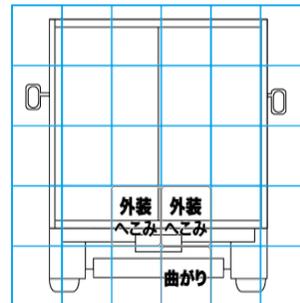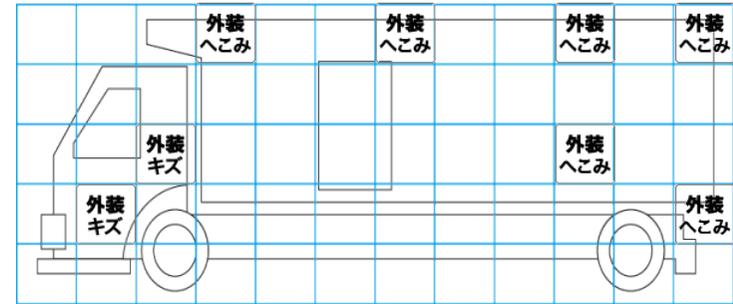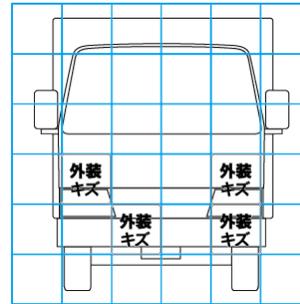

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----