





車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年5月	TKG-FC9JLAG	冷凍パン	FC9JLA-12119
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
660.725km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,530 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,060 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID 右レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後:右割れ、左割れ
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	解除しない 要初期調整	走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	E/Gシステム	点検項目		
マフラー	◎		オーディオ	◎		結果	状態	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	○	シャックル摩耗
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ システムフロア	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		デフ			点検項目		
クラッチ	◎		異音	◎		結果	状態	
異音	◎		オイル漏れ	◎		特記事項		
オイル漏れ	◎		デフロック	/		キャブ内キズ・汚れ。左前ピラー修復跡。左ドア修復跡。助手席側ルームランプレンズ欠品。 エンジンキ-2本、ボデーキ-1本(固着使用不可)、燃料タンクキ-1本。		
リターダ	/		記録簿 無()					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F172233」	平成29年5月
【備考】断熱材:サイド75mm リヤ75mm。ラッシングレール2段、左サイド扉片開き式、庫内灯3ケ、90度ストッパー 庫内エアサスコントローラー付、庫内前立てバルティナガイド割れ欠品、床凹み穴あき、リヤ台枠凹み。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	XV72LSC-T 「F172233」	平成29年5月
【備考】 -30℃設定。 +16.5℃ → -6.0℃ (1h) 確認。 稼働時間4782h。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「17T0487741V」	平成29年
【備考】PG寸法:全長1570mm 全幅2190mm 有効長1350mm 有効幅2115mm。 庫内リモコン付、ラジコン欠品、最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

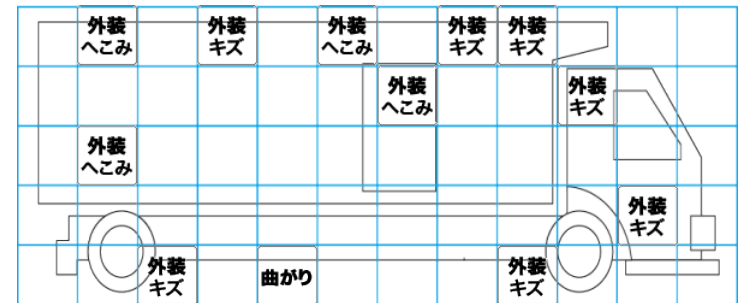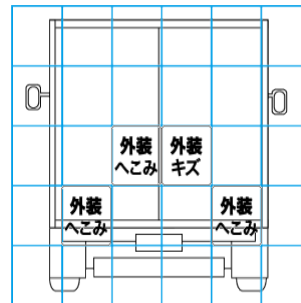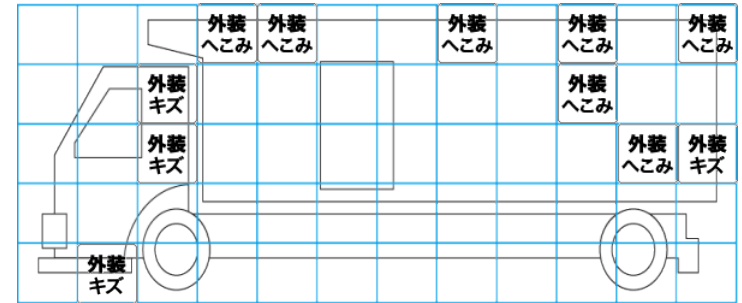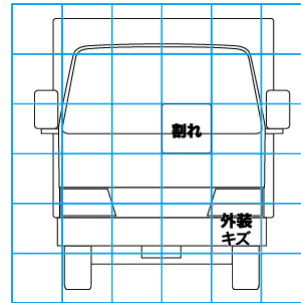

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
6	7	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	2	-		スペア	225/80R17.5	-	-

素材: スチール 備考: タイヤ全数再生品(スペアも)

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ