

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年9月	TKG-FRR90S2	クレーン付平	FRR90-7100700
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
686.146km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,510 mm 幅: 2,160 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	メッキカバー付き、左右カバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗 Fサス
エアサス	/	
パワステ	○	オイルホース ポンプ廻り、にじみ
ハンドル	○	キズ有り
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本(リモコン不動)、エンジンキー2本、突入防止装置コーナーカー左欠損、左ナンバー灯不点(LED)、右タイヤ灯一部不点(LED)、左タイヤ灯欠損、左ドアバイザー割れ、OKウィンドー取り外し(車内に部品有り、取り付けビス無し)

記録簿 有 (H28/12~R2/6、R6/9)





タイヤ残量			
単位: mm			
13	13		
-	-		
12	11	12	11
-	-	-	-
スペア	12	-	

タイヤサイズ			
	245/80R17.5	245/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア		225/90R17.5	-

素材: アルミ 備考: 後輪スタッドレス、前後及びスペアサイズ違い

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パプコ	「1703 42」	平成28年9月
【備考】コーション無し、床板フック10対、ロープフック左右12対後ろ7ヶ、左右アオリ上辺ステンレス補強、ステンレスリヤフェンダー、ステンレスサイドバンパー、左右工具箱各1(右側ステンレス)、前立上部左右荷物入れ、左前アオリ当たりゴム欠損、右後ろ及び右前サイドバンパーブラケットブレースボルト欠損			
クレーン/クレーン	ユニック	URU347N 「F164436」	平成28年8月
【備考】SPEC RKK、CAPACITY 2.93t、4段、フックイン、ラジコン付き、敷板2枚			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

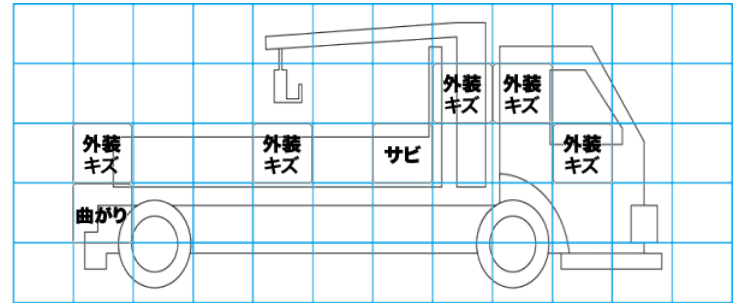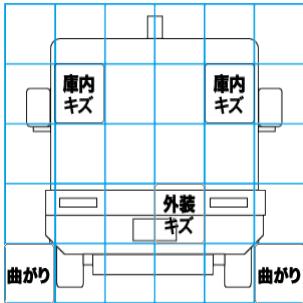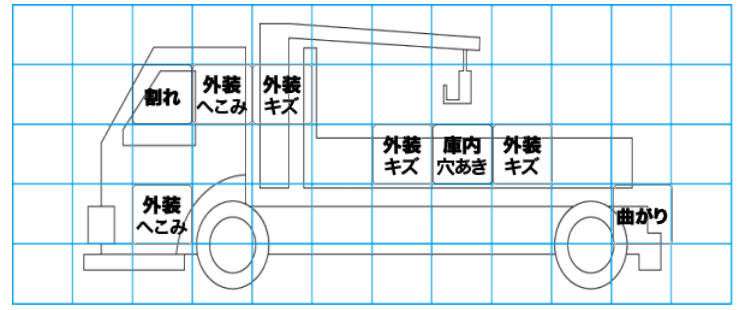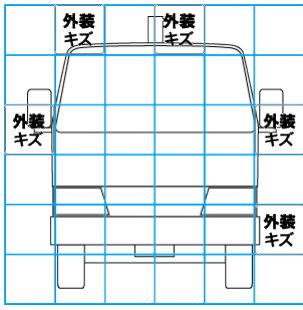

【外装】	【ボデー内】
外装キズ	外装へこみ
うき	曲がり
サビ	補修跡
割れ	庫内キズ
庫内キズ	庫内へこみ
庫内穴あき	庫内汚れ