

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年10月	LKG-CXZ77AT	脱着式コンテナ車	CXZ77AT-7000476
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,099,097km	400PS/294KW	M/T H/L 8速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	外気フィルター切れ	シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎			○	エグレ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	○	HID
水混入	◎		P/W (運転席)	◎			○	左レンズ曇り
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ウィンカー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ワイパー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		ミラー	○	アンダーミラー取り付け部分割れ
マフラー	◎		オーディオ	○	社外品、ボタン外れ有り			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		走行関係		
			ETC	/		点検項目	結果	状態
			タコグラフ	/		リーフサス	◎	
ミッション			上物仕様			エアサス	/	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	パワステ	◎	
ギア鳴き	○	3速	床材質	/	アルミ 縞板	ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	◎					燃料タンク	◎	スチール 290L
クラッチ	◎					デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





**特記事項** ※メーターオドB。キャブ内キズ・汚れ。右ドアヒンジガタ有り。フロア・メクラ蓋欠品（穴あき有）。フロントけん引フックカバー欠品。エンジンキー1本スベア無し。  
\*H31.2.28・937,000Km時リコールにてエンジン載せ替え済（記録簿無・ディーラー確認）\*  
**記録簿** 有（R4/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	2			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
3	3	3	3	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
8	8	4	4	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア	5	—		スベア	11R22.5 16PR	—	—

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	新明和工業	CCA810-20 「F209409444」	平成23年
【備考】 ツイン油圧シリンダー。リヤフェンダー傷、凹み。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

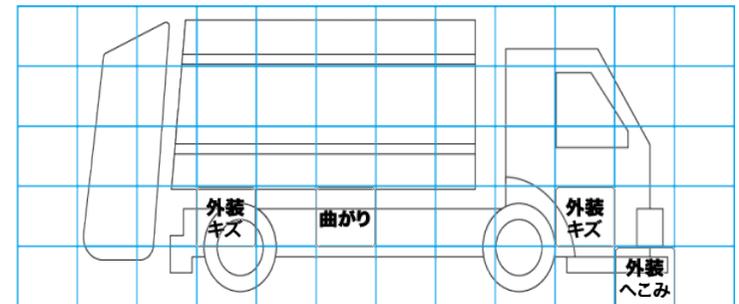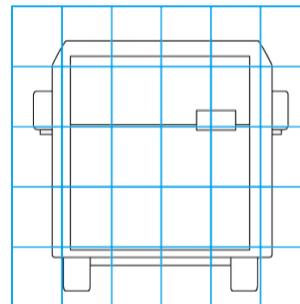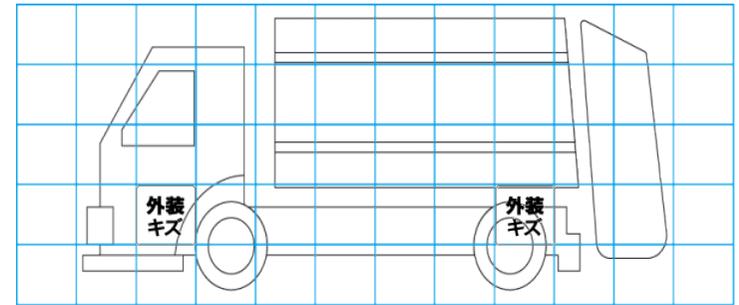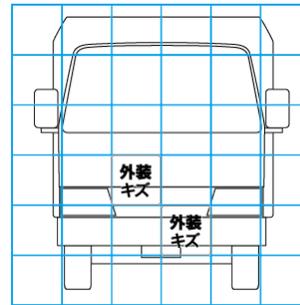

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ