

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年9月	2DG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-100181
走行	馬力	シフト		ブレーキ
1,176,809km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア
		長: 9,820 mm	幅: 2,280 mm	高: 2,370 mm
		mm		mm 門高: 2,180 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	ボタン外れ	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎							

特記事項 *2024年2月、1,076,000km時リコールにてエンジン載せ替え済(ディーラー確認済・記録簿無)。
 スーパーハイルーフ、キャブ内キズ・汚れ(ヤニ汚れ大)。インパネポケット欠品。キャブチルトカバー開きワイヤー不良。
 エンジンキー4本・ボデーキー5本・燃料タンクキー3本・キーレスリモコン1ヶ。
記録簿 無()

タイヤ残量 単位: mm

4	4		
—	—		
2	3	2	2
5	4	4	4
スペア	—	—	

タイヤサイズ

275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	—	—	

素材: スチール 備考: スペアー無

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELGO 「E7E2549」	平成29年

【備考】断熱: リヤ75mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯10ヶ。90度ストッパー。前方水抜き穴2ヶ。可動式間仕切り。保冷カーテン。左観音扉内補修有。

冷凍機/サブエンジン(スタンバイ付)	菱重	TU100SAM-CNF	平成29年
--------------------	----	--------------	-------





【備考】-35℃設定 +6.5℃ → -15.4℃ 確認(1hで)。稼働時間12606h。2エバ。エバ下高さ(ガード)2150mm。

格納ゲート	極東開発工業	CG1003C-3MRA2 「17T068669N」	平成29年
-------	--------	-------------------------------	-------

【備考】PG寸法: 全長1670mm・全幅2290mm・有効長1335mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品(受信機有)。

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リベア可)

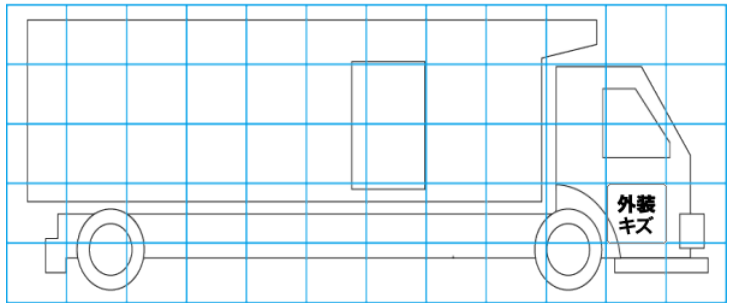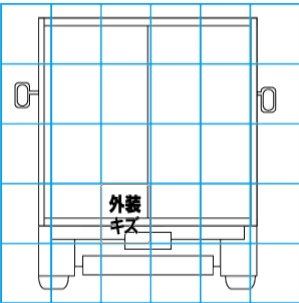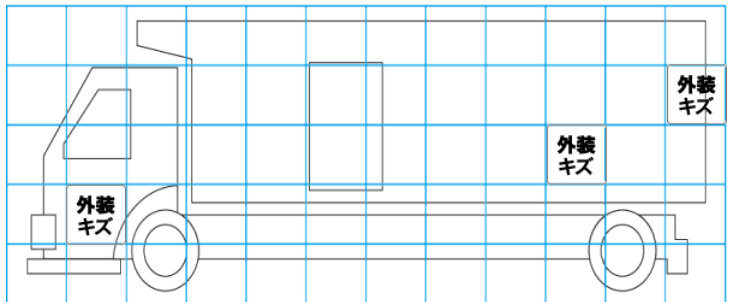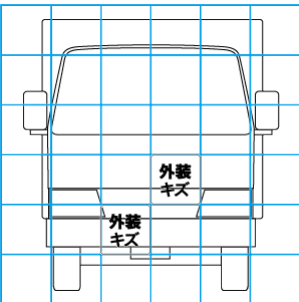

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】