

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成22年10月	BKG-FE84BV	ドライバン	FE84BV-570095
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
351,463km	130PS/96KW	M/T 5速	ハキューム	長: 4,460 mm 幅: 1,890 mm 高: 2,370 mm 門高: 2,320 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風弱い	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンプ、 インタークーラーホース プレッシャースイッチ 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右前及び右後ろレンズ ヒビ(水浸入無し)
			P/W(運転席)	○	オートが効かない	ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー割れ及び擦 れ
水漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
排気	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
ターボ	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	△	標準 動作不良	ハンドル	○	擦れ、エグレ
ミッション			タコグラフ	△	アナログ 動作しない	燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー1本、室内汚れ、テールレンズ左右ひび、右前車高灯LED点灯欠け、導風版塗装剥げ
 記録簿 無○





タイヤ残量			
単位: mm			
7	7		
-	-		
7	8	8	8
-	-	-	-
スペア			8

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	-	-	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
-	-	-	-
スペア		195/85R16	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2GD125」	平成22年10月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、右側フック4ヶ、R観音90度ストッパー、荷箱前上側左右凹み(補修有り)、庫内前方左右上隅 雨染み有り、前側庫内灯レンズ破損、庫内キズ汚れ有り、左側ステンレス工具箱、左サイドバンパーずれ			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1001A-3MRA2 「10T098526N」	平成22年9月
【備考】 最大昇降荷重1000kg、全長1210mm、全幅1860mm、有効幅1710mm、キャスターストッパー迄900mm、プラットフォーム折り 畳み動き悪い(サイドロック位置に収まり難い)			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

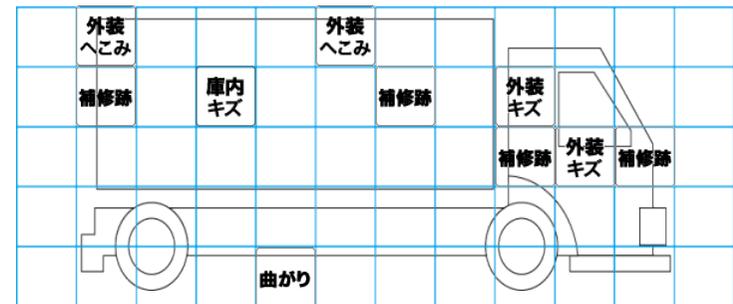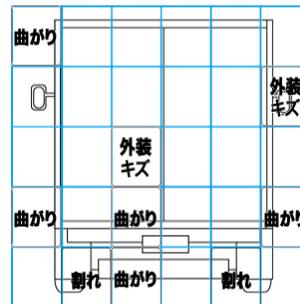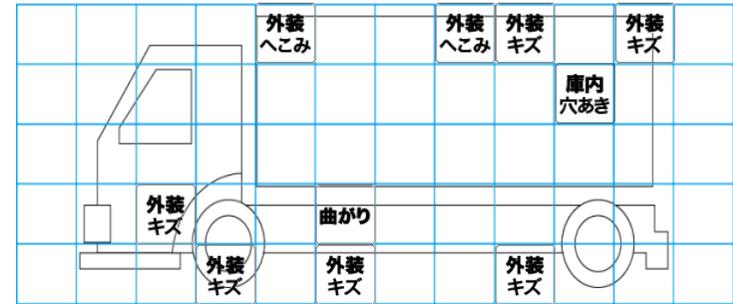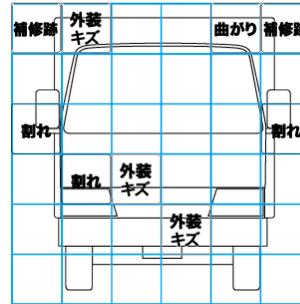

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ