

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年11月	SKG-GD7JPAG	アルミウイング	GD7JPA-10030
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
564,398km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 7,340 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,510 mm 門高: 2,440 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	ヒーター効かず
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。左ドアパネル凹み・ドアバイザー割れ。フロントパネル凹み。右ミラーステー割れ。導風板看板レンズ欠品(不灯)。エンジンキー4本、ポデーキー2本。





記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	7			245/80R17.5	245/80R17.5		
-	-			-	-		
7	7	5	6	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア	0	-		スベア	245/80R17.5	-	-

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMY 「W6DA942」	平成23年
【備考】 鳥居型引出しフック8対。ジョロダールレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。ウイングスイッチ前後2対。右ウイング下げ時斜めになる(ずれる)。左ウイングルーフ補修跡。左右ウイングコルゲートパネル凹み。キャスト部4ヶ所補修跡。前立て鉄板溶接割れ。門口右サイド曲り。リヤ台枠凹み(観音扉開き時硬い)。リヤステップ曲り。水切り曲り。床板削れ。幅の内側凹み。穴あき有。右前ウイングフィッティング不良			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

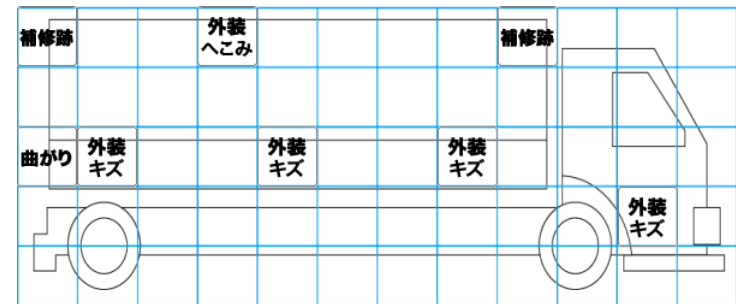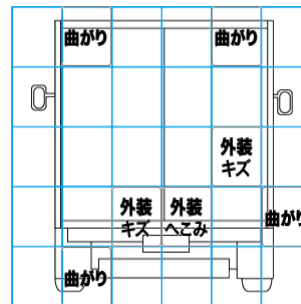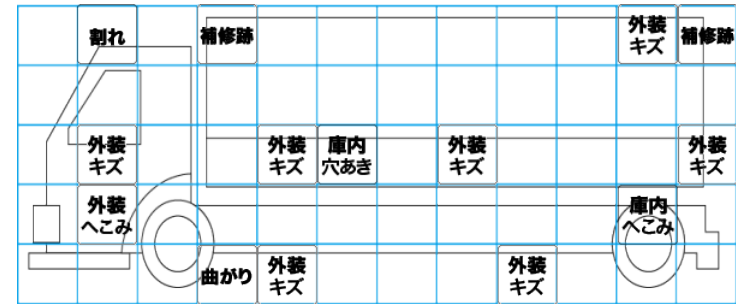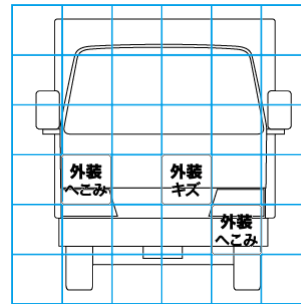

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ