

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年7月	KQG-FW1EXBG	アルミウイング	FW1EXB-12975
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
378,391km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	長: 9,670 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャビン	
点検項目	結果	点検項目	結果	点検項目	結果
異音	◎	エアコン	◎	シート	○ 破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎	スターター	◎	ヘッドライト	◎ HID
オイル漏れ	○ エアコンプレッサー廻り、ヘッドガスケットにじみ	オルタネーター	◎	ウィンカー	◎
水混入	◎	P/W (運転席)	◎	ワイパー	◎
水漏れ	◎	P/W (助手席)	◎	ミラー	◎
燃料漏れ	◎	坂道発進装置	◎	走行関係	
排気	◎	異常ランプ	◎	点検項目	結果
マフラー	◎	オーディオ	◎	リーフサス	◎
ターボ	◎	バックカメラ	○ カラー、不鮮明	エアサス	◎ リヤエアサス
冷却水吹返	◎	電格ミラー	◎	パワステ	◎
ミッション		ETC	/	ハンドル	○ 擦れ
点検項目	結果	点検項目	結果	燃料タンク	◎ スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎	上物仕様		点検項目	結果
ギア抜け	◎	点検項目	結果	異音	◎
クラッチ	◎	床材質	/ 木材	オイル漏れ	◎
異音	◎	上物仕様		デフロック	◎
オイル漏れ	◎	点検項目	結果	点検項目	結果
リターダ	◎ 永久磁石式	床材質	/ 木材	異音	◎

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本(キー奥まで挿さらない、解錠状態)、燃料タンクキー2本、室内汚れ、サイドマーカーレンズ破損有り
 ※R2/4: 走行距離:299,917km時クラッチOH(記録簿有)
 記録簿 有 (H29/1~R6/10)

タイヤ残量			
単位: mm			
11	11		
8	14		
9	10	10	9
8	8	7	7
スペア		4	—

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—
素材: スチール		備考:	





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LBADBE 「2KW7770-15」	平成24年6月

【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯6ヶ、引き出しフック9対、ジョロダーレール4列(埋め材有り)、スタンション穴2ヶ、スタンションポール2本、庫内キズ汚れ有り、ウイング前側中央テープ補修(庫内雨垂れ跡有り)、ステンレスフェンダー、アルミサイドバンパー、右側工具箱、左右貫通工具箱

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

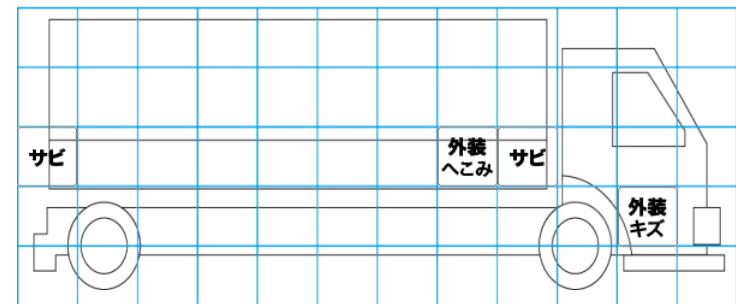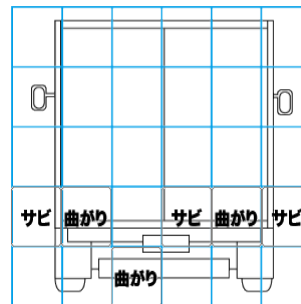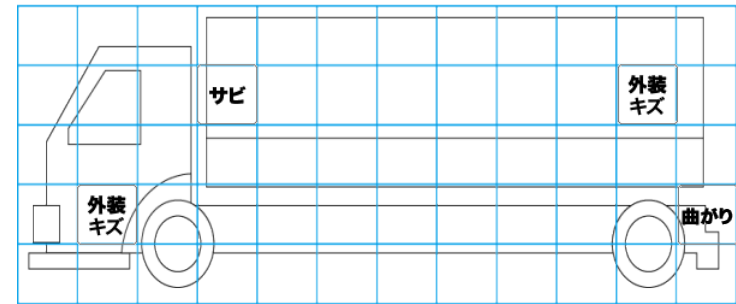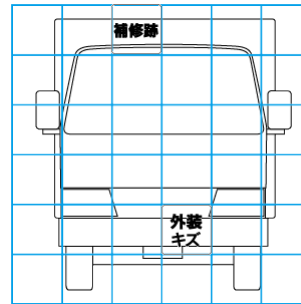

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ