

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年9月	QKG-FU54VZ	アルミウイング	FU54VZ-531153
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
318,563km	380PS/279KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,610 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,460 mm 門高: 2,390 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 オイルパン 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	△	後:右割れ、左割れ
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	スイッチがたつき有り	パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	エグレ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャビン内傷・汚れ・ビス穴有り
 エンジンキー1本 キーレスリモコン1個 ボディキー1本
 記録簿 有 (H30/6~R6/10)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	1			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
4	4	3	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
1	1	1	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		3	—	スペア		275/80R22.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DMF (D-LWCMLG0S109775B) 「W8DL496」	平成25年

【備考】 煽り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシングレール2段 引出しフック9対 ジョロダーレン4列 庫内灯4個 90度ストッパー1対

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

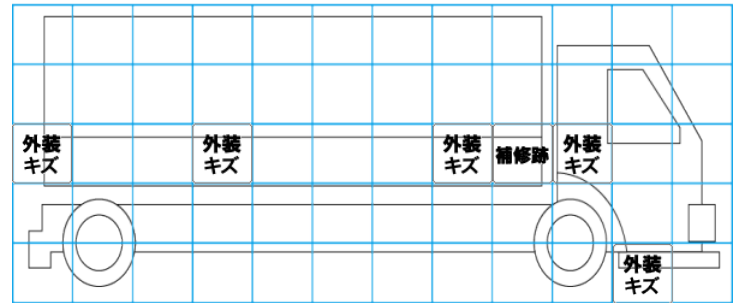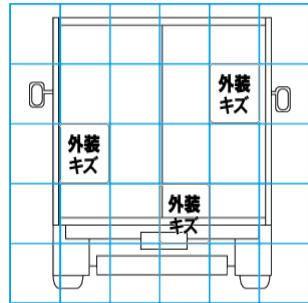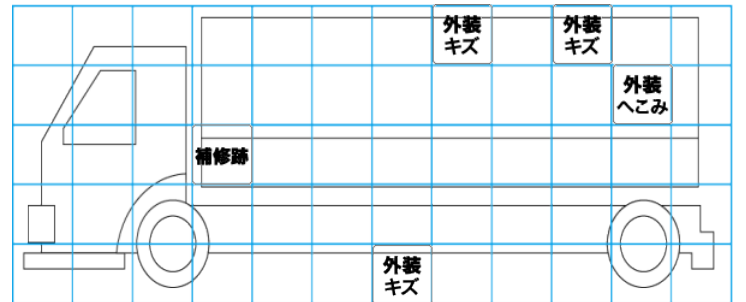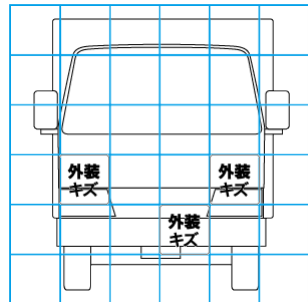

【外装】					【ボディ内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ