

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年10月	2KG-FK61F	平ボディ	FK61F-601713
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
199,818km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 5,350 mm 幅: 2,140 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ、エグレ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 150ℓ×1
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。シートデッキ付。右テールレンズひび。  
エンジンキー2本  
記録簿 有 (R2/10~R6/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
7	7	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	2	-		スペア	225/80R17.5	-	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	3123	
【備考】※コーションステッカー切れ。床丸カンフック2対。床鉄板破れ。剥がれ有。左アオリ曲がり。隙間有。煽り左右上部パイプステー付(高さ600mm)。サイドバンパー左右曲がり。			
パワーゲート/垂直ゲート	新明和工業	RE06-1134 「S90801469A」	平成30年
【備考】PG寸法: 全長1,000mm・全幅2,105mm・有効長870mm・有効幅1,995mm。最大荷重600kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

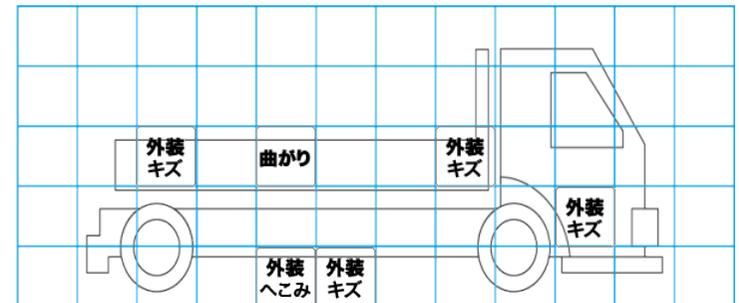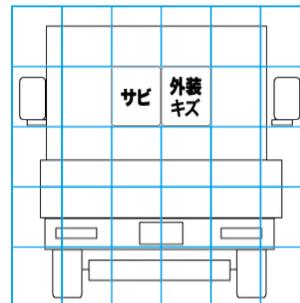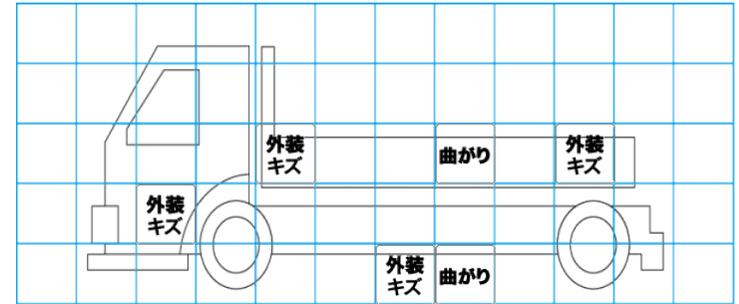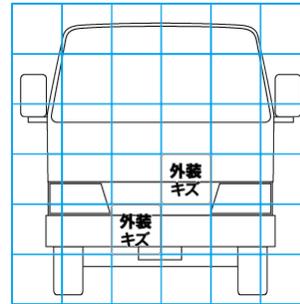

【外装】				【ボデー内】										
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ				