

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年12月	KQG-FR1EXBG	アルミウイング	FR1EXB-14184
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
989,190km	380PS/279KW	セミア/T プロシフト	エア	長: 9,670 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,450 mm 門高: 2,370 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー後部付近しみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	右前レンズヒビ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス リモコン作動不良
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。左キャブショックアブソーバーしみ。キャブ塗装クリア剥げ有り。後方クロスメンバー補修有。  
エンジンキー1本。(スペア無し)  
**記録簿** 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
5	5		
—	—		
5	5	5	5
5	5	5	5
スペア	8	—	

タイヤサイズ			
275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	275/80R22.5	—	





素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRXG-LBABDN 「2KY6401-01」	平成25年

【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。鳥居形引き出しフック9対。左ウイング内張り割れ。床板めくれ有り。リヤバンパー曲がり。左観音ヒンジ外れ。左後方ウイングロック曲がり。左右前方上部ウイング補修跡有り。

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	中	飛石有(リペア 不可)

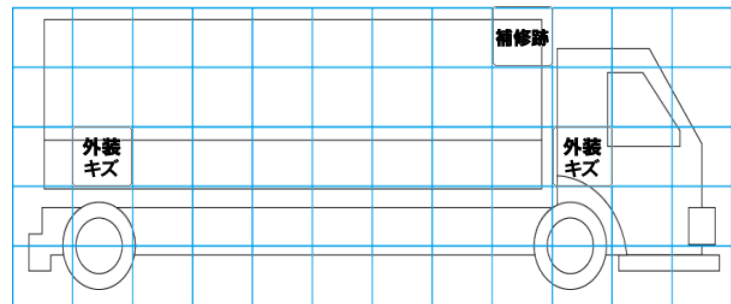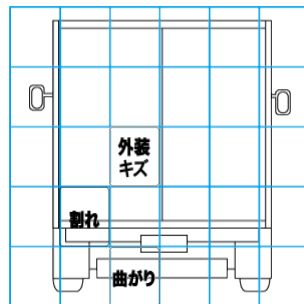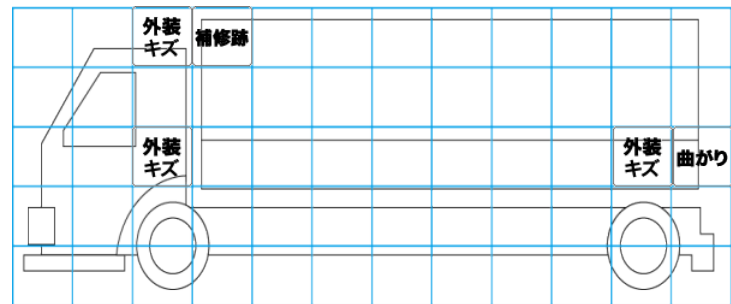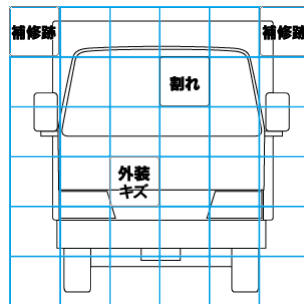

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----