

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年7月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-525048	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
546,974km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,620 mm 高: 2,640 mm	幅: 2,400 mm 門高: 2,560 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 スターター
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース ノズルシール、ブロー パイホース付け根にじ み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	○	動き重い	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	○	動き重い	ミラー	○	メッキカバー付き、ア ンダーミラーメッキカ バー欠損、左右カバー 擦れ、左ミラーステー 錆び
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	○	前側デフビニオンシ ール及びキャリア取り付 け面、にじみ
						デフロック	◎	




特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ヶ、ボデーキー1本、室内汚れ、4軸目左ショックにじみ、アドブルータンクキャップ破損(閉まり悪い)
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	2	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	11	0	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	-	-		スベア	-	-	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「17W-04427」	平成29年4月
【備考】 ラッシングレール2段、引き出しフック9対、LED庫内灯4ヶ、庫内キズ汚れ有り、セイコーラック、アルミサイドバンパー、右側ステンレス工具箱、ステンレスフェンダー、左リヤフェンダー曲り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

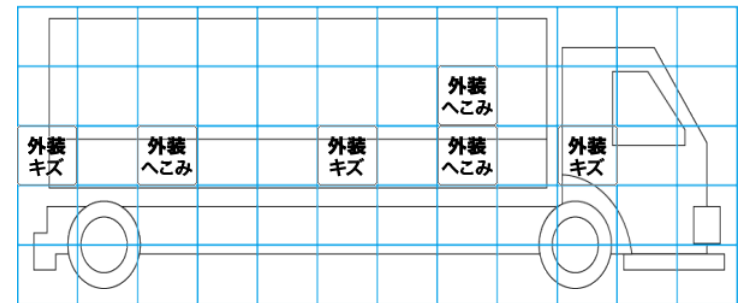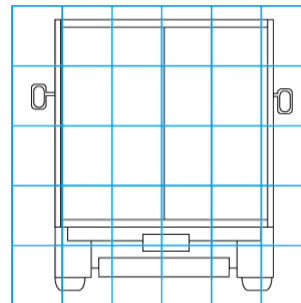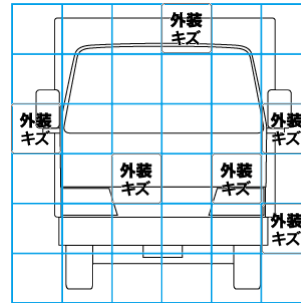

【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			