

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年3月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-100683
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
653,829km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,230 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,310 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャビン	
点検項目	結果	点検項目	結果	点検項目	結果
異音	◎	エアコン	◎	シート	○ 破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎	スターター	◎	ヘッドライト	○ LED、左不灯 ライトフレ有。
オイル漏れ	○ ロッカーケース プロバイフィルターホ ースしみ、エアドライ ヤー汚れ	オルタネーター	◎	ウィンカー	◎
水混入	◎	P/W(運転席)	◎	ワイパー	◎
水漏れ	◎	P/W(助手席)	◎	ミラー	○ キャップ 左サイド、左アンダー 欠損
燃料漏れ	○ 燃料タンク 下部しみ	坂道発進装置	◎	点検項目	結果
排気	◎	異常ランプ	◎	リーフサス	◎
マフラー	◎	オーディオ	◎	エアサス	◎ リヤエアサス
ターボ	◎	バックカメラ	◎ カラー	パワステ	◎
冷却水吹返	◎	電格ミラー	◎	ハンドル	◎ カバー付き
		ETC	/	燃料タンク	◎ スチール 200L 下部しみ
		タコグラフ	/	点検項目	結果
				異音	◎
				オイル漏れ	○ キャリア取付面 しみ
				デフロック	/
ミッション		上物仕様		デフ	
点検項目	結果	点検項目	結果	点検項目	結果
ギア鳴き	◎	床材質	/ 木材	異音	◎
ギア抜け	◎			オイル漏れ	○
クラッチ	◎			デフロック	/
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
リターダ	/				





特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本(固着)  
記録簿 有(H30/9~R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	0	—		スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考: フロント左、スペアのみノーマルタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	789C146 「789C1469」	平成29年8月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、引き出しフック5対、庫内テープ補修跡、凹み・キズ有、箱外装凹み・キズ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

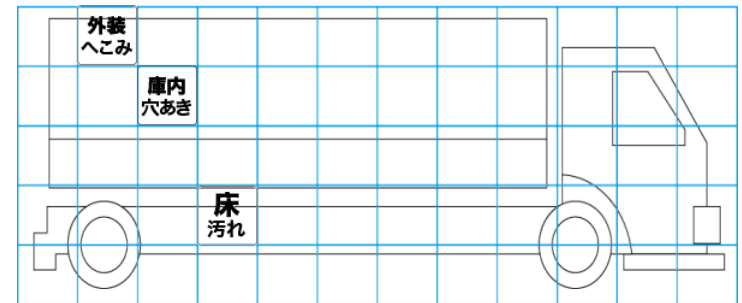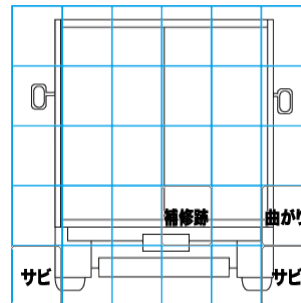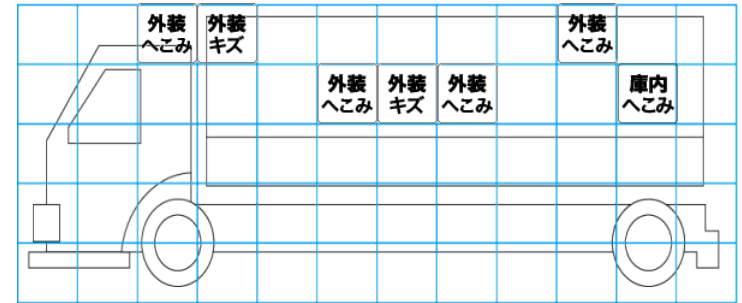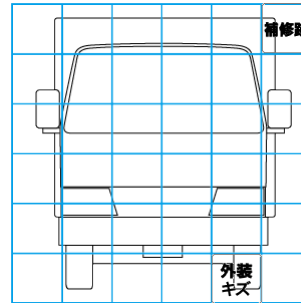

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ