

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成21年1月	BKG-FD7JLYA	アルミウイング	FD7JLY-10715
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
309,055km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,385 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,320 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 汚れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン レンズ濁り
オイル漏れ	○	ロッカーケース ブローパイホースしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	左右アームカタ
水漏れ	○	ウォーターポンプ にじみ跡	P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	一部ボタン作動不能	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

**特記事項** エンジンキー1本、ボデーキー1本 (シリンダ固着)、室内汚れ、突入防止装置左右コーナープロテクター欠損、キャビン及びボデー塗装剥がれ有り、運転席ドア灰皿破壊

**記録簿** 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
5	8		
—	—		
4	5	9	9
—	—	—	—
スベア	10	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア	225/80R17.5	—	





素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLB-MAAAQH 「4KS6242-13」	平成20年12月

【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、引き出しフック5対、庫内キズ汚れ有り、床板補修有り、床板一部破損、ウイングユニット及び後側シリンダ廻りよりオイルにじみ、右側工具箱

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

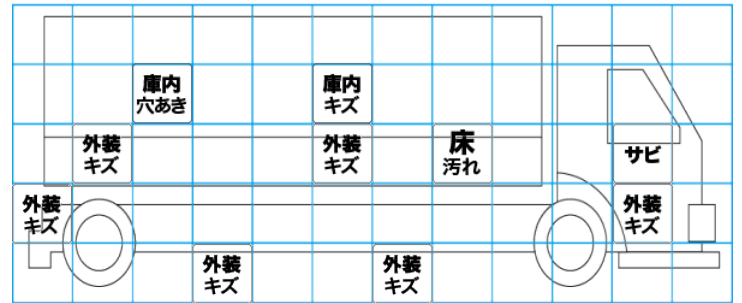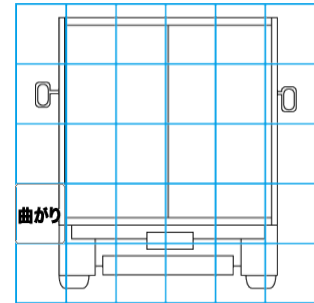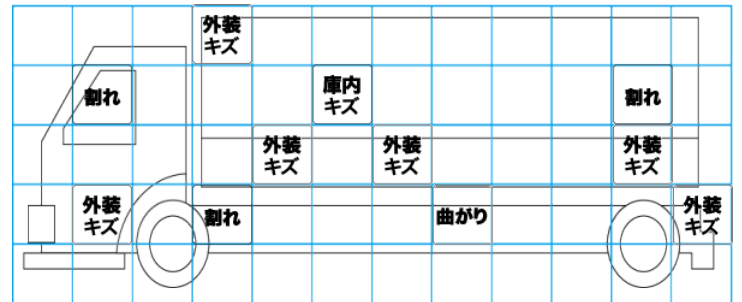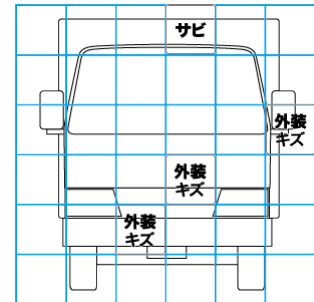

【外装】	【ボデー内】
外装キズ	外装へこみ
うき	曲がり
サビ	補修跡
割れ	庫内キズ
庫内へこみ	庫内穴あき
床汚れ	