

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年2月	SKG-FC9JKAA	クレーン付平	FC9JKA-10450
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
422,969km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,240 mm 幅: 2,120 mm 高: 390 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風弱い、ヒーターぬるい(ホース、バリバリ音)	シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID レンズ曇り
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	右サイドアンダーミラー欠損、左右ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠損			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	○	ショックル摩耗
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	デジタル	エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							





特記事項 エンジンキー5本、室内汚れ、左右テールランプ取り付けガタ、突入防止装置右側コーナープロテクター欠損、キャブルーフキズ有り、
 ロペラシャフトセンターB/g取り付けメンバー曲り R6/2走行距離405,374kmクラッチOH(記録簿有)
 記録簿 有 (H26/2~R6/2)

タイヤ残量				
単位: mm				
9	9			
-	-			
9	9	9	9	
-	-	-	-	
スベア		14	-	

タイヤサイズ				
	225/90R17.5	225/90R17.5		
	-	-		
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	
	-	-	-	
スベア		225/90R17.5	-	
素材: スチール 備考:				

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成24年2月
【備考】コーション無し、ロープフック左右11対後ろ3ヶ、床フック左右5対、セイコーラック、前立て外側ステンレス工具箱2ヶ、左右工具箱各1ヶ、横根太腐食補修有り、床面破損有り、床フック破損有り			
クレーン/クレーン	タダノ	ZR364 「EP6263」	平成16年5月
【備考】年式違い、吊り上げ荷重2.93t、4段ブーム、フックイン、ワイドアウトリガー、ラジコン、敷板1対、			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

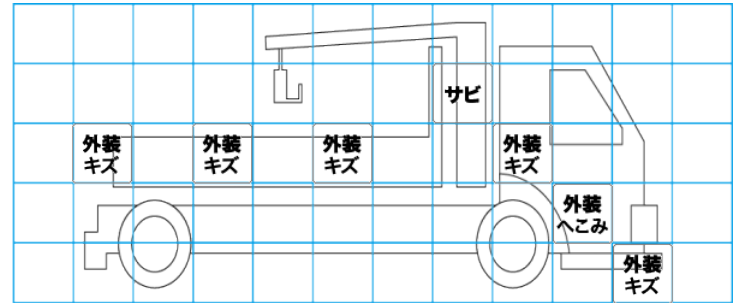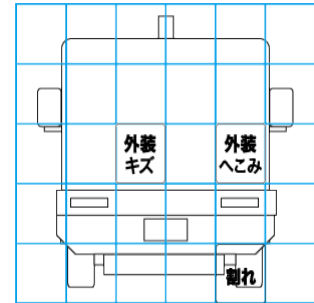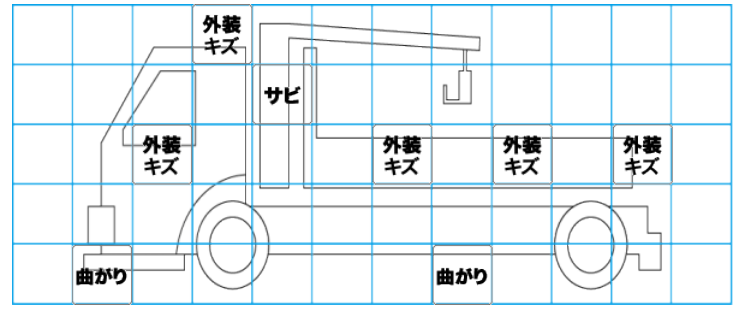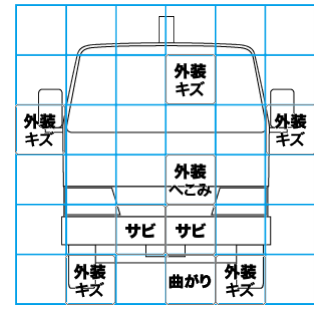

- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ