

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年2月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7058788
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
583,652km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,220 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,240 mm 門高: 2,230 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャビン			
点検項目	結果	点検項目	結果	点検項目	結果		
異音	○	エアコン	○	シート	○		
オイル混入	◎	スターター	◎	ヘッドライト	◎		
オイル漏れ	○	オルタネーター	◎	ウィンカー	◎		
水混入	◎	P/W (運転席)	◎	ワイパー	◎		
水漏れ	◎	P/W (助手席)	◎	ミラー	◎		
燃料漏れ	◎	坂道発進装置	◎				
排気	◎	異常ランプ	◎	走行関係			
マフラー	◎	オーディオ	◎	点検項目	結果	状態	
ターボ	◎	バックカメラ	◎	リーフサス	○	シャックル摩耗 70外左右	
冷却水吹返	◎	電格ミラー	◎	エアサス	/		
		ETC	◎	パワステ	○	オイルタンク付近滲み	
		タコグラフ	/	ハンドル	○	エグレ	
		上物仕様		燃料タンク	◎	スチール 200L	
		点検項目	結果	状態			
		床材質	/	アルミ 編板			
		ミッション		デフ			
		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
		ギア鳴き	◎		異音	◎	
		ギア抜け	◎		オイル漏れ	◎	
		クラッチ	◎		デフロック	/	
		異音	◎				
		オイル漏れ	◎				
		リターダ	/				

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。右ドアフェンダーカバー取付割れ。
 エンジンキー3本(キーレス付1本)・燃料タンクキー1本・ボデーキー3本。
記録簿 有 (R5/5~R6/11)





タイヤ残量			
単位: mm			
1	2		
—	—		
4	4	0	2
—	—	—	—
スペア	2	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMGO 「E5E3306」	平成26年
【備考】断熱: リヤ75mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ(1ケ不灯)。前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。前立て下部繊維板剥れ。床後方繊維板剥れ。リヤ台枠凹み。左側面補修有(サイドパネル・燃料タンク・フィン)交換している。横ネタ折れ・曲り補修有(2本)。左ドアレール後方補修有。			
冷凍機/直結	葦重	TDJS50A-L2	平成26年
【備考】-30℃設定 +6.5℃ → -8.6℃ 確認(1h)。稼働時間10557h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S41205707」	平成25年
【備考】PG寸法: 全長1550mm・全幅2180mm・有効長1285mm・有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品(充電器有)。ゲート曲り(荷台床・プラットフォーム左右隙間違い)。スライドシリンダーローラー欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

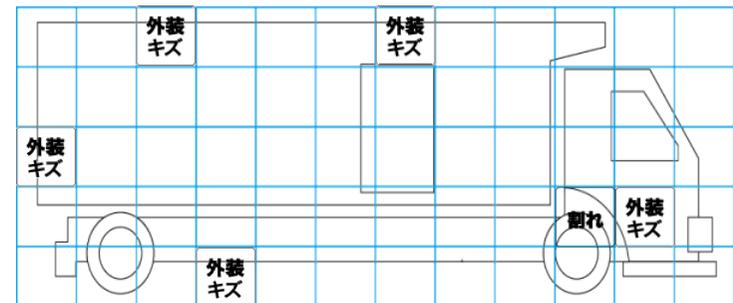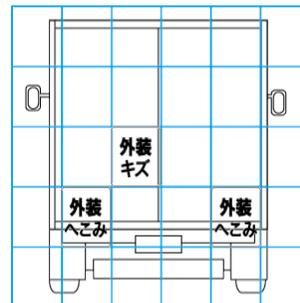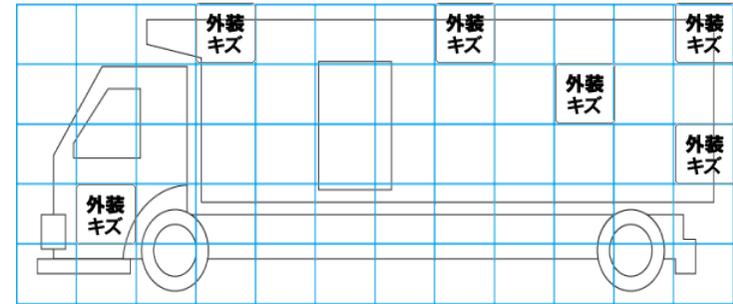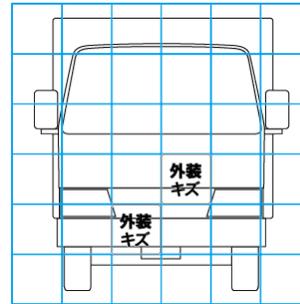

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----