

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年11月	TKG-FC9JKAA	冷凍パン	FC9JKA-16712
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
675.734km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,200 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,100 mm 門高: 2,080 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後: 右割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		ハウステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ システムフロア	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。右ピラー歪み（ドアガタ・隙間有）。左ドアパネル凹み。
 キャブチルト用グリップ腐食折れ。
 エンジンキー3本・ボデーキー2本（固着の為使用不可）。助手席用ドアキー1本（キーシリンダー違い・ガタ有）。
記録簿 有 (R5/7~R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	2	0	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	0	—		スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F144441」	平成26年11月
【備考】 断熱: リヤ75mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。観音扉枠カバー割れ。水切り曲り。門口左右凹み。			
冷凍機/直結	東プレ	XV42LOC-T	平成26年11月
【備考】 -30℃設定 +9℃ → -15℃ 確認 (1h)。稼働時間8330h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S51005123」	平成26年
【備考】 PG寸法: 全長1550mm・全幅2180mm・有効長1285mm・有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

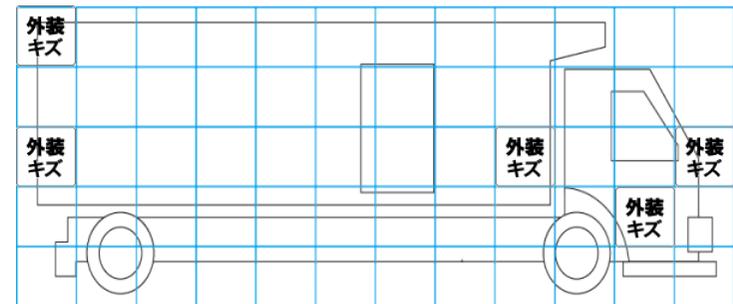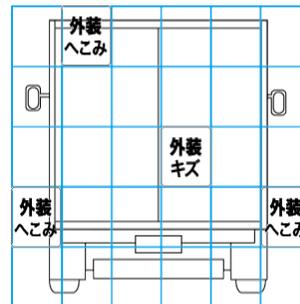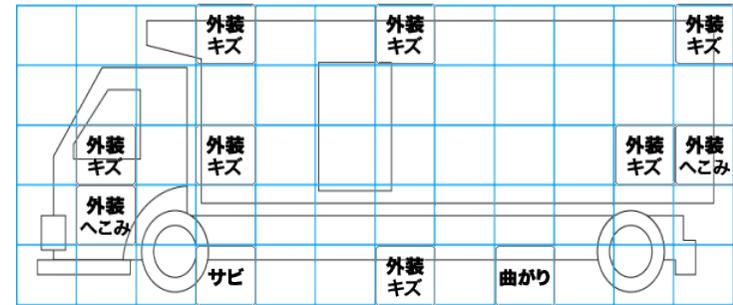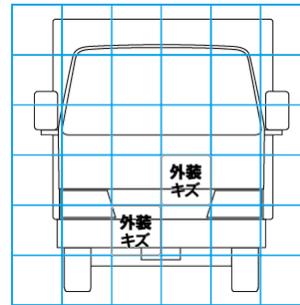

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ