

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 6年2月	2DG-FW1AHC	冷凍バン	FW1AH-124734
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
175,091km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,460 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,460 mm 門高: 2,430 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	ヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	カバー跡有り
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 エンジンキー3本、ドアロックリモコン1ヶ、ボデーキー4本、3軸目左ショックにじみ、サイドマーカー不灯箇所有り (LED)、左ワイパー下飛び石有り

記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	9	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	7	7	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	8			スペア	245/70R19.5		
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V036K47-06」	令和 5年12月
【備考】 ラッシングレール2段、バルティナガイド、LED庫内灯5個、間仕切り付き、キーストン、ショルダーレール4列(埋め材付き)、水抜き7前後4ヶ所、断熱厚みリア75mmサイド75mm、左観音式サイドドア、リア観音90度ストッパー、リア観音左90度ストッパー-破損、庫内キズ汚れ有り、フェリーフック、左ステンレス工具箱、荷箱右後ろビス欠損、荷箱左側面補修塗装			
冷凍機/サブE/G (スタンバイ付)	三菱	TU100SA-EV 「396700543AL」	令和 5年
【備考】 -35℃設定、1時間運転15.7℃→11.5℃確認、エンジン運転時間:4858時間、モータ運転時間:27時間			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂

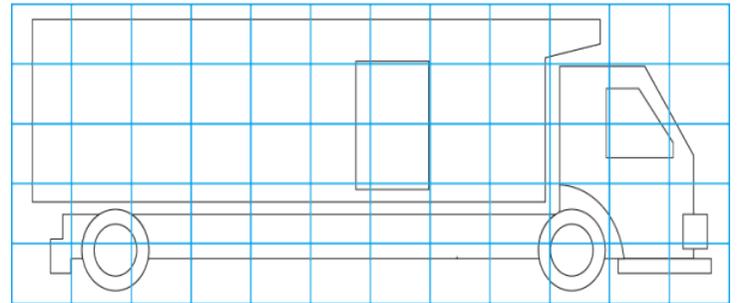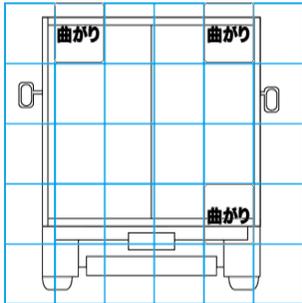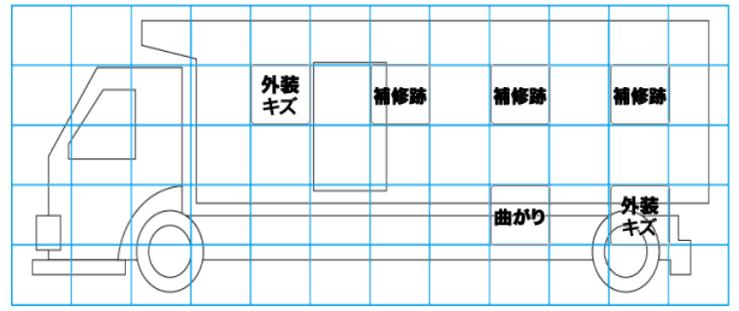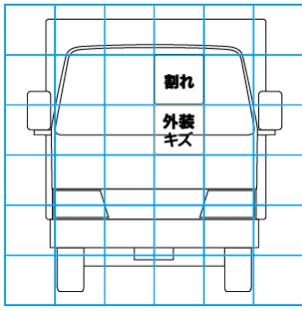

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ